



Rückrufdatenbank

Ihre Anfragedaten sind:

Hersteller/Marke: BMW MOTORRAD

Verkaufsbezeichnung: R1200GS

Baujahr:

Rückrufcode:

[Neue Anfrage](#)

Zu Ihrer Anfrage wurden 12 Rückrufaktionen gefunden.

Für nähere Informationen klicken Sie unten auf die KBA-Referenznummer:

KBA Referenznummer	Mangelbeschreibung	Überwachung der Rückrufaktion durch das Kraftfahrt-Bundesamt	Baujahr von	Baujahr bis	Veröffentlichungsdatum
000964	Bei wiederholten Bremsungen im ABS-Regelbereich während des Fahrsicherheitstrainings kann es zum Ausfall der ABS-Regelfunktion kommen. Diese Fehlfunktion ist ausschließlich bei extrem schneller und harter Bremshebelbetätigung in Verbindung mit nachlassender Bordnetzspannung möglich.	nicht überwacht	2000	2005	01.01.2008
001443	Durch fehlerhaftes Gewinde im Kupplungsgehäuse kann die Kupplung brechen und Bruchstücke können das Motorgehäuse durchschlagen.	überwacht	2005	2006	01.01.2008
001649	Durch Formabweichungen in den Ventillöchern der Kreuzspeichenfelgen kann ein schlagartiger Druckverlust im Reifen eintreten.	überwacht	2006	2006	02.09.2008
001856	Aufgrund eines möglichen verspannten Einbaus der Bremsleitungen können durch Vibrationen Undichtigkeiten auftreten und zum Ausfall der Vorderradbremse führen. IFG Anfrage	nicht überwacht	2006	2008	01.01.2008
002073	Durch äußere Umstände können Handschutz und Handhebel der Bremse und Kupplung so gegeneinander verdreht sein, dass sie sich berühren und es kann zu einer Dauerbetätigung des betroffenen Handhebels kommen. Dadurch sind Störungen der Kupplungs- bzw. Bremsfunktion möglich. Es sollen zusätzliche Warnhinweise am Handschutz und in der Bedienungsanleitung erfolgen.	überwacht	2002	2007	28.04.2008
002649	Durch Wassereintritt in die Kraftstoffpumpenelektronik kann es zum Ausfall der Kraftstoffförderung kommen, sodass der Motor während der Fahrt ausgeht.	überwacht	2006	2008	20.08.2009
002895	Aufgrund eines möglichen verspannten Einbaus der Bremsleitungen können durch Vibrationen Undichtigkeiten auftreten und zu einem Ausfall der Vorderradbremse führen. (Erweiterung zu vorangegangenen Aktionen mit identischem Sachverhalt)	nicht überwacht	2006	2009	05.05.2010
002940	Die Verschraubungen der vorderen Tankaufnahmen können sich lockern und die Schrauben können nach innen wandern. Dadurch kann der Lenkeinschlag begrenzt werden. Dies kann zu kritischen Fahrsituationen führen.	überwacht	2006	2007	14.06.2010
004121	Falsches Fahrprogramm infolge eines Softwarefehlers.	nicht überwacht	2013	2013	29.04.2013
004661	Wellendichtring am Getriebeausgang kann aus dem Getriebegehäuse gedrückt werden, das Getriebeöl kann auf den Hinterreifen gelangen. Es sind nur Fahrzeuge mit Luft-/Wasserkühlung betroffen.	überwacht	2011	2013	07.05.2014
004820	Radflansch kann brechen, in der Folge kann sich das Hinterrad lösen.	überwacht	2002	2011	10.03.2015
007176	Lösen der oberen Verschlussstopfen der Gabelstandrohre unter hoher Belastung kann zum Versagen der Gabel führen.	überwacht	2013	2017	05.07.2017

ACHTUNG: Folgender Hinweis ist unbedingt zu beachten: